

Stolvåg Förenklat handhavande

MBCA-250




Specifikationer

Modell	MBCA-250
Maxkapacitet	250 kg
Avläsbarhet	100 g (0,1 Kg)
Noggrannhet	OIML Klass III
Taraområde	100 %
Min. belastning	2 kg

Display	25 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Stålrörskonstruktion med ABS-sits
Produkt storlek	565 x 1040 x 940 mm
Sits, storlek	480 x 500 mm
Antal svängande hjul	2 styck
Stabiliserings tid, ca	3 Sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning	12V1A AC adapter och 6xAA batterier
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass Im

Innan användning

Se till att stolens vattenpass "bubbla" är i våg för att säkerställa rätt vikt och att stolens hjul är i rätt läge. Om vattenpasset är fel kan det vara anledning att kontrollera hjulen enligt nedan.

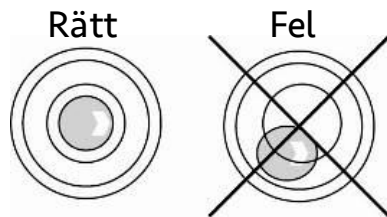

Placera vågen på ett plant underlag innan justering, kontrollera mot vattenpasset.

Kontrollera att hjulen sitter tätt intill stolsbenet, justera annars. Om hjulet har gängat ur sig (bild 1) justera hjulet till ändläge och lås fast med kontramutter (bild 2). Efter justering (bild 3).

Bild 1



Bild 2

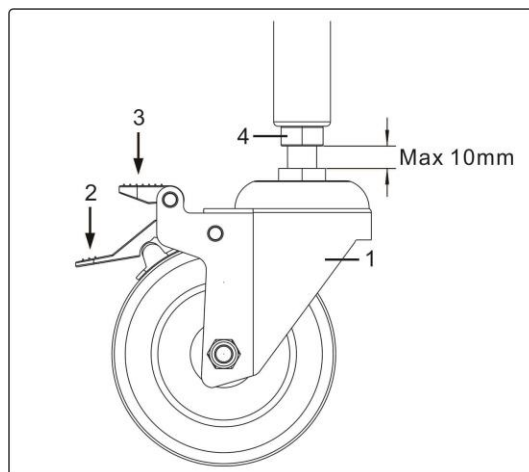


Bild 3



1. Hjul
2. Hjulbroms
3. Lösgör hjulbroms
4. Låsmutter

Max 10 mm mellan låsmutter och hjulmutter



Detta bör kontrolleras regelbundet och innan vägning av patient. Hjulen ska låsas innan vägning av patient. Se också till att fotstöden inte är i vägen och kan orsaka att patienten faller.

Vägning av patient

Placera vågen på lämpligt ställe för patient och korrekt vägning.


Lås stolens låsbara hjul. Fäll upp stolens fotstöd och vid behov även armstöd, för att på ett säkert sätt förflytta och placera patienten som ska vägas. Fäll ner armstöd och beakta klämrisk. Fäll ner och placera patientens fötter på fotstöden. Se till att patienten sitter säkert innan avläsning av vågens display. Innan detta tillvägagångsätt ska vågen sättas i gång för att senare när proceduren är klar avläsas.

För att avlägsna patienten från vågen, placera fotstödet uppåt. Om armstödet är i sänkt läge se till att kläderna inte trasslar in sig innan patienten står upp.



Stolvågen får inte användas för transport av personer!

Frontpanel

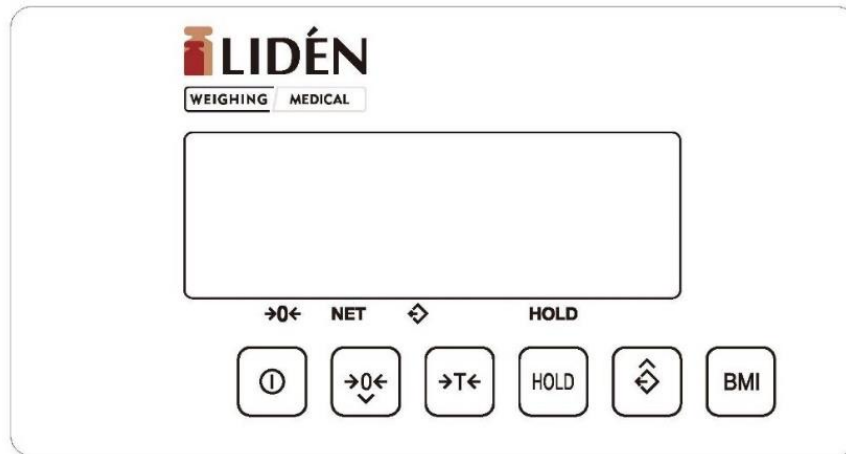

Knappar



På / Av



Nollställningsknapp



Tareringsknapp



Hold funktion



Återkalla



BMI-funktion

Symboler



Nollindikering



Nettoindikering/Vågen är i tarerat läge



Återkallat värde



Låst värde



Stabilt värde

Handhavande & knappfunktioner



På / Av

Tryck kort för att sätta på och stänga av vågen.




Nollställningsknapp


Nollställer vågens display. Används vid obelastad våg.

 indikeras.



Tareringsknapp


Tareringsknappen används för att tarera sådant som vägs tillsammans med patienten, (t ex kläder, skor eller annat). Gör så här: placera en vikt (kläder, skor eller annat) på vågen. Tryck på  för att dra bort denna vikt. Displayen kommer att visa **NET**.


Ta bort (kläder, skor eller annat) och tryck på  för att gå ur tarafunktion.




Manuell eller automatisk holdfunktion





I nolläge kan man använda sig av manuell eller automatisk holdfunktion genom att trycka på  i displayen visas **Hold Auto** eller **Hold Off**.

Manuell hold: Ställ dig på vågen. Vänta på stabilt värde och tryck sedan på  för att låsa värdet.

Displayen återgår till noll efter ca en sekund. Värdet hämtas upp genom att trycka på  Återkalla.


Automatisk Hold: Ställ in **Hold Auto** enligt ovan genom att trycka på . Ställ dig på vågen. Vid stabil vikt kommer vågen automatiskt låsa värdet. Om vikten efter låsning förändras mer än 4 kg aktiveras vågen igen och kommer, när vågen är stabil, återigen att automatiskt låsa värdet.

 BMI – Body Mass Index

1. Ställ en person på vågen och vänta tills vågen är stabil.
2. Tryck på  och använd sedan  eller  för att ställa in personens längd. Tryck sedan åter på  för att avsluta och visa uträknat BMI.
3. BMI-värdet försvinner när personen lämnar vågen men kan återkallas med .

Byte av batterier

1. Koppla bort strömförsörjningen till vågen.
2. Vik vågdisplayen framåt enligt bild.
3. Ta bort batteriluckan på baksidan av indikatorn.
4. Sätt in 6st. nya AA batterier och var noga med att polerna sitter rätt.
5. Stäng batteriluckan.

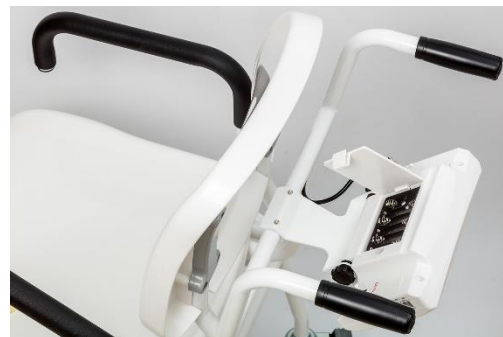

OBS! Använd **inte** uppladdningsbara batterier. Om ni gör det, så **ska** batterierna laddas i **extern laddare**. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.

Rengöring/Desinficering

Vid allt underhållsarbete med stolsvågen ska strömförsörjningen brytas.

Stolen med sits och ryggstöd får bara rengöras med hushållsrengöringsmedel eller desinficeringsmedel, ex. 70% isopropanol lösning.

Vi rekommenderar ett desinficeringsmedel som är avsett för desinficering genom våttorkning av stolsvågens ytor.

Där ska man följa tillverkarens anvisningar.

Använd inte poleringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel som sprit, bensin eller annat, eftersom de kan skada de ytor som är i plast eller gummi.

För att undvika korskontaminering rekommenderas följande desinficeringstider:

Sits: före och efter varje direkt kontakt med huden.

Vågdisplay: vid behov

Spruta inte desinficeringsmedlet direkt på vågdisplayen, medlet får inte tränga in i vågen. Spraya på papper och torka sedan av displayen.

Ta bort omedelbart alla synliga föroreningar.

Kontrollrutiner

Vågen är verifierad vid leverans, vågen ska omverifieras om plomberingen (SEAL) är bruten vid ex. reparation av vågen.

Alternativt om man misstänker att vågen visar fel.

Egna kontroller kan göras med känd vikt, men är inte nödvändiga.

Kontakta din återförsäljare om du är osäker.